

RepairCafé am 27. März 2018 im Rosenwerk



Auch zum heutigen Termin im Rosenwerk konnten wir gleich wieder richtig loslegen.

Beim 12V-Netzteil einer elektronischen Katzenklappe hatte der Besitzer festgestellt, dass die Versorgungsspannung immer zusammen bricht, wenn die Katze ins Haus rein wollte. Unsere Vermutung war sofort der Glättungskondensator, der dann auch bei der Überprüfung mit dem ESR-Messgerät gleich mal gar keinen Widerstandswert anzeigte – er hatte an einem Anschluss innen keine Verbindung mehr und fiel beim Entlöten des ersten Anschlusses raus. Nach dem Einlöten eines neuen Elko´s und dem Test mit eine der Leistung des Netzteils entsprechenden 3W Glühlampe als Last blieb die Spannung bei über 11V stehen.

Ein Besucher hatte sich per E-Mail mit einem Föhn angemeldet, bei dem der Schalter aus seiner Befestigung herausgerissen war. Er hatte die Idee, ihn mit Heißkleber zu befestigen. Wir haben uns die Einbauposition angesehen und fanden die Verwendung von Knetkleber (Universal-Kraftknete aus Epoxidharz mit 2 Komponenten-Klebeteknik) besser, den wir aber nicht da hatten. Er will sich welchen besorgen und zu Hause selbst probieren.

Eine Besucherin hatte eine kaputte Hose mit zwei Löschern und eine zweite als Materialspender mit. Nach einer kurzen Einweisung an einer der im Rosenwerk aufgebauten Nähmaschinen hat sie dann selbständig gearbeitet.

Der Besucher mit der Bosch Kaffeemaschine vom [letzten RC im Rosenwerk](#) war mit einem neuen Relais da. Das wurde gewechselt, der Schalter gereinigt und dann funktionierte die Maschine wieder zur Freude des Besitzers.

Mit nur ein paar Teilen der Stromversorgung für eine Jukebox kam ein anderer Besucher. Er hatte den Trafo und einen Elko mit und wollte von uns wissen, ob die beide in Ordnung sind. Den Trafo haben wir ohmsch primär und sekundär durchgemessen und für gut befunden währenddessen der Elko definitiv defekt war. Dann wurde noch ein bisschen beraten ...

Ein Fernseher von Samsung hat uns ein bisschen länger beschäftigt. Nach der Beschreibung sollte er nicht immer angehen und wenn er sich dann schon mal einschalten ließ, blieb er nicht lange an. Aus unserer Erfahrung heraus sahen wir uns zuerst die Elko´s auf der Netzteilplatine an. Wir fanden mit dem ESR-Messgerät 7 Stück, die mit den Werten viel zu hoch waren. Nach dem Wechsel funktionierte das Gerät aber immer noch nicht. Es ging nach dem Einschalten in den Standby-Modus, aber da blieb es auch. Messtechnisch konnten wir den Einschaltimpuls an dem IC für die Startup-Schaltung und Standby-Schaltung messen, kamen aber dann ohne Schaltplan nicht weiter. Da ein paar Lötstellen an den anschließenden Leistungsbauteilen nicht gut aussahen, haben wir diese alle nachgelötet und dann funktionierte der Fernseher wieder.

Heute konnten wir durch Reparieren 8,2 kg Abfall vermeiden.

- Michael

[repaircafe](#)

From:
<https://repaircafe.fueralle.org/> - **RepairCafé Dresden und Freital**

Permanent link:
https://repaircafe.fueralle.org/blog:repaircafe_am_27._maerz_2018_im_rosenwerk?rev=1522686924

Last update: **2018/04/02 18:35**

